

VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PÅ FISKERIHAVNER - HORDALAND

GROVKALKYLE: FORELØPIG UTGAVE (UTKAST)

Nummer og navn	Kommune	TG	Tiltak fra tilstandsregistrering	Kommentar	Enhet	Ca. mengde	Enhetpris	KALKYLE			
								0-1 år	2-5 år	5-10 år	SUM
Summer eks. mva.								6 274 300	2 174 500	1 737 500	10 186 300
50451 Øklandsvåg	1219 Bømlo							40 400	449 500	0	489 900
Almenningskai		2									
			Fendring med gummidekk	Lagt til grunn levert og montert fenderverk inkl. kjetting langs kaifront	m	30	3 400		102 000		102 000
			Adkomst fra offentlig vei	Stor lastebil har opprinnelig ikke adkomst fra offentlig vei. Ikke kostnadskalkulert.			0				0
			Kaidekke bør ryddes for garn og utstyr	Pålegg om rydding, ikke kostnadskalkulert.			0				0
			Festepunkter bør fornyes sammen med kaifrontlist	Montering av nye festebolter.	m	30	1 500		45 000		45 000
			Kaifrontlist bør fornyes	Fjerning, levering og montering av jernbaneskiner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av kaiskiner	m	30	5 000		150 000		150 000
			Hjulstopper / sidelister bør utbedres på to sider	Nye sidelister med tilhørende festepunkter	m	10	5 000		50 000		50 000
			Leider bør settes opp	Lagt til grunn levering og montering av ledere på kortsider	stk	2	15 000	30 000			30 000
			Redningsmateriell bør fornyes	Komplett levert og montert redningsutstyr	stk	1	10 400	10 400			10 400
Sjøbusundet molo / veifylling		1									0
			Ingen tiltak								0
Vestre molo		2									0
			Utbedring av løse kaiskiner	Arbeid inkludert i kai			0				0
			Knekk i molohode.	Muligens kan reparasjon utføres med ny påstøp på hele molo og kai	m ³	20	2 500		50 000		50 000
			Gamle setninger og utfall av blokker i dekklag utside.	Lagt til grunn tetting av utvendig dekklag med 10 stein blokker	stk	10	2 000		20 000		20 000
			Mye lagring og mye avfall på molo	Pålegg om rydding			0				0
Østre molo		2									0
			Molohodet er seget og det er sig i ytterste halvpart av brysvernet.	Lagt til grunn tetting av brystvern med 10 stein blokker	stk	10	2 000		20 000		20 000
			Tetting sprekker, alternativt påstøp hele molodekket	Lagt til grunn fylling av sprekker i dekket med betong	m ³	5	2 500		12 500		12 500
			Utstyr til båthavn bør ryddes bort fra moloen og lagres på land	Pålegg om rydding			0				0
50463 Hiskjo	1219 Bømlo							500 000	32 500	0	532 500
Almenningskai		?	Foreligger ikke tilstandsrapport	Tilstandskartlegging og utarbeidelse av tilstandsrapport	stk	1	200 000	200 000			200 000
Hovedmolo		2									0
			Sig / utfall i blokker. Reparasjon kan vente, kontrolleres jevnlig.	Lagt til grunn tetting av brystvern med 10 stein blokker	stk	10	2 000		20 000		20 000
			Sig utvendig og åpningssprekk mot betongdekke. Tettes med betong.	0,5 m ³	m ³	5	2 500		12 500		12 500
			Stabbestein på innsiden er løse og på veg ut i sjøen. Rekkverk bør vurderes.	Lagt til grunn 200 lm jerseystein	m	200	1 500	300 000			300 000
50464 Kastevika ved Brandasund	1219 Bømlo							40 400	0	400 000	440 400
Almenningskai		1									0
			Dekke overside må utbedres på sikt	Støpe nytt dekke	m ³	80	2 500			200 000	200 000
			Kaidekke bør ryddes for garn og utstyr	Pålegg om rydding			0				0
			Leider bør settes opp	Montere leder	stk	2	15 000	30 000			30 000
			Kaifrontlist bør fornyes på sikt sammen med utbedring av dekke	Fjerning, levering og montering av jernbaneskiner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av kaiskiner	m	40	5 000			200 000	200 000
			Redningsmateriell bør fornyes	Montere redningsbøye.	stk	1	10 400	10 400			10 400
Hovedmolo		1									0
			Mindre setninger i molohodet. Ingen tiltak nødvendig				0				0
50483 Espevær	1219 Bømlo							187 500	20 000	0	207 500
molo 1 - Ådnesøya - Hiljesvika		3									0
			Legge opp nytt dekklag og evt høyere brystvern.	Antatt ca 50 m ³ stein.	m ³	50	2 500	125 000			125 000
molo 2 - Dørøy - Flatskjæret		1									0
			Ingen skader, ingen tiltak				0				0
molo 3 - Dørøy - Saueøya		2									0
			Steinblokker (utside nordre og søndre del) legges på plass og forankres	Steinblokker legges på plass.	stk	10	2 000		20 000		20 000
molo 4 - Saueøya - Kalveholmane		2									0
			Dekklag utside: Blokker i dekklag utvendig legges på plass og suppleres.	Legge tilbake stedlige blokker, supplere om nødvendig.	stk	5	2 000	10 000			10 000
			Blokker i brystvern legges på plass og festes. Sprekker fylles med betong.	5 stk, 1 m ³ betong	m ³	5	2 500	12 500			12 500
molo 5 - Danmarksjolmen - Springarholmen		2									0
			Molofyllingen på østre del av Danmarksholmen er sliten. Blokkerutvendig er flyttet. Ingen tiltak trengs umiddelbart, men fyllingen kontrolleres jevnlig og tiltak vurderes hvis skader skal utbedres på andre moloer i Espevær.	20 m ³ legges på plass.	m ³	20	2 000	40 000			40 000
50484 Holme	1219 Bømlo							40 000	40 000	40 000	120 000
Noresundet betongmolo		2									0
			Betongkvalitet kontrolleres regelmessig – sprekker og saltutslag.		stk	1	120 000	40 000	40 000	40 000	120 000
Søresundet molo		0									0
			En stein løftet utav muren ved søndre ende – ingen tiltak.				0				0
50486 Vika	1219 Bømlo							75 000	0	32 500	107 500
Betongmolo		1									0
			Saltutslag, liten kantskade	Lokal utbedring	m ³	1	2 500			2 500	2 500
			Rust på seilingsmerke(stang i sjø)	Montere nytt seilingsmerke.	stk	1	30 000			30 000	30 000
Søndre molo		3									0

Nummer og navn	Kommune	TG	Tiltak fra tilstandsregistrering	Kommentar	Enhet	Ca. mengde	Enhetpris	0-1 år	2-5 år	5-10 år	SUM
			Brystvern, molodekke og dekklag utvendig må legges opp på nytt. Molohode tilføres nye blokker og løftes. Alternativt kan det gjøres påstøp på nytt molohode	20 – 30 m3 steinblokker á 1 – 5 t, evt. 30 m ³ betong	m3	30	2 500	75 000			75 000
50492 Kobbekbukta	1224 Kvinnherad							0	0	0	0
Fiskerihavn		0	Bygget ny kai i 2018. Legger til grunn at det ikke er nødvendig med tiltak.				0	0			0
Hovedmolo		0					0				0
			Bygget ny molo i 2018. Legger til grunn at det ikke er nødvendig med tiltak.				0				0
50444 Salthella	1244 Austevoll							150 000	0	0	150 000
Hovedmolo											
			Foreligger ikke tilstandsrapport	Utarbeide tilstandsrapport.	stk	1	150 000	150 000			150 000
50455 Bekkjarvik	1244 Austevoll							150 000	0	0	150 000
Båttopprekk/forstøtningsmur?											
			Foreligger ikke tilstandsrapport	Utarbeide tilstandsrapport.	stk	1	150 000	150 000			150 000
50458 Rabben	1244 Austevoll							1 067 900	0	195 000	1 262 900
Allmenningskai		3									
			Pilarer / søyler	Montere nye peler. Sees i sammenheng i med rehabilitering av dekke.	stk	10	50 000	500 000			500 000
			Dekke underside /overside	Rehabilitering av dekke, støpe nytt dekke.	m3	100	5 000	500 000			500 000
			Informasjonstavle om allmenningskai	Montere ny informasjonstavle	stk	1	15 000	15 000			15 000
			Kaidekke bør ryddes for skrot	Gi pålegg om rydding			0	0			0
			Leider bør settes opp / fornyes	Montere nye ledere	stk	2	15 000	30 000			30 000
			Redningsmateriell bør fornyes	Montere ny redningsbøye	stk	1	10 400	10 400			10 400
Rabbenholmen, østre molo		2									
			Sprekker ved sig i brystvern og åpning under molodekket bør tettes med betong.	Lokal utbedring	m3	5	2 500	12 500			12 500
Selbjørn - Rabbenholmen, vestre molo		2									
			Vegbanen har kjøreskader, bør fornyes. Vegholders ansvar?	Lagt til grunn 500 m2 reasfaltering	m2	500	250			125 000	125 000
			Kontrolleres jevnlig, evt kontroll av stålplilarer med dykker.	Kontroll av pæler med dykker.	stk	1	50 000			50 000	50 000
			Moloskårning bør ryddes for skrot	Rydding og deponering av skrot.	stk	1	20 000			20 000	20 000
50475 Klepsvik/ Bakkasund	1244 Austevoll							217 400	75 000	150 000	442 400
Allmenningskai		1									
			Fendring med gummidekk	Montere ny fendring.	m	30	3 400	102 000			102 000
			Informasjonstavle om allmenningskai	Montere ny informasjonstavle	stk	1	15 000	15 000			15 000
			Kaidekke bør ryddes for garn og utstyr	Gi pålegg om rydding			0				0
			Leider bør settes opp	Montere nye ledere	stk	2	15 000	30 000			30 000
			Et fortøyningsfester bør fornyes	Bytte pullert	stk	1	35 000	35 000			35 000
			Kaifrontlist bør fornyes	Fjerning, levering og montering av jernbaneskinner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av kaiskinner	m	30	5 000			150 000	150 000
			Hjulstopper / sidelister bør utbedres på to sider	fjerning, levering og montering av jernbaneskinner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av kaiskinner	m	15	5 000		75 000		75 000
			Kaitrapp bør utbedres med rekkverk	Rehabilitering og montering av rekkverk.	m	5	5 000	25 000			25 000
			Redningsmateriell bør fornyes	Montere ny redningsbøye	stk	1	10 400	10 400			10 400
Hovedmolo		1						0			0
			Ingen store skader, ingen tiltak								
50476 Kolbeinsvik	1244 Austevoll							0	0	0	0
Hovedmolo		1						0			0
			Sig mellom brystvern og dekke. For øvrig ingen skader og ikke behov for tiltak								
50478 Littlekalsøy	1244 Austevoll							0	0	0	0
Hovedmolo		1						0			0
			Ingen store skader på molo, ingen tiltak nødvendig. Kai tilhører ikke kystverket					0			0
50480 Møkster	1244 Austevoll							71 000	0	0	71 000
Hovedmolo		3									
			Dekklag utside: Ytre del har fått en smell, blokker er flyttet og det er åpninger i dekklaget. Må repareres.	Tette åpninger i dekklag og legge blokker til plate.	stk	10	2 500	25 000			25 000
			Ytre del er skadet, blokker er flyttet og det er åpninger / sig mellom dekklag og betongdekke.	Lokal utbedring	m3	5	2 500	12 500			12 500
			Molohode topp: Klinket løs, sprekker under plate / løsnet fra underlaget. Festes	Lokal utbedring	m3	5	2 500	12 500			12 500
			Skilt: SAKTE FART ligger på land. Settes opp igjen.	Sette opp igjen skilt.	stk	1	1 000	1 000			1 000
			Adkomst til molo og holme er sperret av skrot. Bør ryddes.	Rydding og deponering av skrot.	stk	1	20 000	20 000			20 000
50995 Ytre Stolvåg	1244 Austevoll							457 900	25 000	10 000	492 900
Allmenningskai		2									
			Informasjonstavle om allmenningskai	Montere ny informasjonstavle	stk	1	15 000	15 000			15 000
			Dekke overside: Hull og sprekkeskader.	Lokal utbedring	m3	5	2 500		12 500		12 500
			Sprekk mellom sidevegg og kaidekke	Lokal utbedring	m3	5	2 500		12 500		12 500
			Landfeste: Ramper skadet av bevegelse i molo	Lokal utbedring	m3	5	2 500	12 500			12 500
			Kaifrontlist , Hjulstopper mot sider: Mangler delvis	Fjerning, levering og montering av jernbaneskinner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av kaiskinner	m	10	5 000	50 000			50 000
			Tilstand på eksisterende utstyr: Del av kailist mangler. Fortøyningsfester sterkt forvitret.	Fjerning, levering og montering av jernbaneskinner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av kaiskinner	m	40	5 000	200 000			200 000
			Leider bør settes opp	Montere nye ledere	stk	2	15 000	30 000			30 000
			Fortøyningsfester bør fornyes	Montere nye pullerter	stk	4	35 000	140 000			140 000
			Redningsmateriell bør settes opp	Montere ny redningsbøye	stk	1	10 400	10 400			10 400
Ytre molo		1									
			En blokk i brystvernet er klinket ut av posisjon og må settes på plass igjen.	En blokk 10 – 15 t	stk	1	10 000			10 000	10 000
50467 Steinsland	1245 Sund							0	280 000	0	280 000
Allmenningskai		2									

Nummer og navn	Kommune	TG	Tiltak fra tilstandsregistrering	Kommentar	Enhet	Ca. mengde	Enhetpris	0-1 år	2-5 år	5-10 år	SUM
			Sidevegger i betong bør vurderes utbedret.	Utbedring av sidevegger	m3	20	4 000		80 000		80 000
			Kaifrontlist bør fornyes / skiftes	Fjerning, levering og montering av jernbaneskinner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av kaiskinner	m2	40	5 000		200 000		200 000
50495 Kleppe	1245 Sund							250 000	0	0	250 000
Allmenningskai			Foreligger ikke tilstandsrapport								
Hovedmolo			Foreligger ikke tilstandsrapport		stk	1	200 000	200 000			200 000
					stk	1	50 000	50 000			50 000
50496 Trellevik	1245 Sund							146 000	90 000	50 000	286 000
Allmenningskai		1									
			Kaifront i tre / Fendring med gummidekk	Montere ny fendring og kaiskjørt	m	16	6 000	96 000			96 000
			Leidere bør fornyes	Montere nye ledere	stk	2	15 000	30 000			30 000
			Kaidekke bør ryddes for garn og utstyr	Gi pålegg om rydding			0	0	0	0	0
Nordvestre molo		1									
			Sig i brystvern, størst på ytre del og setninger i molohode synes å ha permanent tilstand. Molodekket har knekt 5 m fra enden pga setninger i molohodet. Jevnlig kontroll	Lokal utbedring med betong, årlig kontroll.	m3	5	4 000	20 000	30 000	50 000	100 000
Sørøstre molo		2									
			Brystvern og dekklag utvendig har sig som kan bli kritisk. Kan med fordel repareres før blokker faller ut.	Fem blokker rettes opp og støpes fast.	stk	5	4 000		20 000		20 000
			Fjerne tømmerstokker/stolper har ligget på molo i 10 år	Fjerning og deponering	RS	1	20 000		20 000		20 000
			Eventuelt fylles sprekker og åpninger etter tømmerstokker	1 m ³ betong	m3	5	4 000		20 000		20 000
50487 Hitsøy	1246 Fjell							0	75 000	0	75 000
Hovedmolo		2									
			Dekklag utside, Dekklag innside, Molodekke, Brystvern: Blokker i brystvern bør rettes opp og hull i dekke, brystvern og dekklag utvendig bør tettes med blokker og mindre stein / betong.	10 – 30 m ³ stein å 0,1 – 3 t og /eller betong	m3	30	2 500		75 000		75 000
50488 Solsvik	1246 Fjell							0	232 500	0	232 500
Hovedmolo		2									
			Molodekke, molohode topp: Hull og åpne fuger bør tettes med betong. Molohode sikres med stein og betong.	Lokal utbedring	m3	5	2 500		12 500		12 500
			Dekklag utside brystvern: Brystvern sikres og hull tette i dekklag utvendig.	10 – 20 blokker å 50 - 200 kg	stk	20	4 000		80 000		80 000
			Fortøyningsringer på molo rustet i stykker	Montere nye pullerter	stk	4	35 000		140 000		140 000
50489 Turøyvågen	1246 Fjell							155 000	150 000	60 000	365 000
Almenningskai		2									
			Informasjonstavle om allmenningskai	Montere ny informasjonstavle	stk	1	15 000	15 000			15 000
			Kaifrontlist bør fornyes	Fjerning, levering og montering av jernbaneskinner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av kaiskinner	m	20	5 000		100 000		100 000
			Hjulstopper / sidelister bør utbedres på to sider	Fjerning, levering og montering av jernbaneskinner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasning og maling av hjuskinner	m	10	5 000		50 000		50 000
			Fortøyningsfester, pullerter, ringer	Montere nye pullerter	stk	4	35 000	140 000			140 000
Buholmen molo		1									
			Moloen står bra, ingen tiltak nødvendig					0			0
			Mulig hull, utfall betong, rust på festejern i dekklag	Lokale utbedringer	m3	5	4 000			20 000	20 000
Saunaneset - Buholmen molo		1									
			Landfeste begge: Mindre utfall av stein i dekke / dekklag innvendig. Kan stå inntil videre.	Lokale utbedringer	m3	5	4 000			20 000	20 000
			Molodekke: Noen hull mellom steinblokkene.	Lokale utbedringer	m3	5	4 000			20 000	20 000
Søre ytre hovedmolo		1-2									
			Ingen store skader - ingen tiltak					0			0
50523 Misje	1246 Fjell							0	80 000	0	80 000
Gullholmen -Sørbergholmen molo		2									
			Nytt dekklag innvendig og reparasjon av dekke bør vurderes.	Nytt dekklag. Reparasjon av dekke er ikke tatt med.	m3	20	4 000		80 000		80 000
Naustholmen - Gullholmen molo		1									
			Moloen virker til å være i bra stand, ingen tiltak utover periodisk kontroll					0			0
50454 Ramsøy	1247 Askøy							15 000	0	170 000	185 000
Almenningskai		1									
			Kaifront i tre / Fendring med gummidekk	Montere nytt kaiskjørt og fendring	m	20	6 000			120 000	120 000
			Informasjonstavle om allmenningskai	Montere ny informasjonstavle	stk	1	15 000	15 000			15 000
			Kaitrapp bør utbedres	Lokal utbedring	m2	5	10 000			50 000	50 000
			Kaidekke bør ryddes	Gi pålegg om rydding			0				0
Hovedmolo med kai		1									
			Ingen store skader, ingen tiltak					0			0
50469 Hellesøy	1259 Øygarden							0	175 000	0	175 000
Vestre molo		2									
			Landfeste: Åpning mot fylling på land bør vurderes tett.	Tetting av åpning i fylling.	m3	10	2 500		25 000		25 000
			Molodekke: Hull i steinfylling ytre del og ødelagt asfaltdekke indre del bør vurderes erstattet med nytt dekke.	Støpe nytt dekke, lagt til grunn ca 300 m2.	m3	60	2 500		150 000		150 000
Østre molo		0									
			Moloen er i bra stand, ingen tiltak					0			0
50470 Hernar/Hernarsundet	1259 Øygarden							120 000	0	20 000	140 000
Hovedmolo		1									
			Ingen synlige skader, ingen tiltak					0			0
Kyrkeøypynten molo		1									
			Blokker i brystvern må settes opp igjen eller sikres. Inntil reparasjon bør moloen kontrolleres jevnlig.	5-10 blokker må settes opp.	stk	10	2 000			20 000	20 000
Steinfylling over Jutholmen draget		3									
			Nytt topplag av steinblokker bør lages av tyngre steinblokker.	30 m ³	m3	30	4 000	120 000			120 000
50503 Nordøysund	1259 Øygarden							1 650 000	0	250 000	1 900 000

Nummer og navn	Kommune	TG	Tiltak fra tilstandsregistrering	Kommentar	Enhet	Ca. mengde	Enhetpris	0-1 år	2-5 år	5-10 år	SUM
Allmenningskai		3	Frontvegg i betong / Sidevegger i betong	Kaien er i i dårlig stand, og må rehabiliteres/bygges ny.	RS	1	1 500 000	1 500 000			1 500 000
			Fundament / mur i naturstein								0
			Dekke overside								0
			Landfeste mot molo								0
			Kaifront i tre / Fendring med gummidekk								0
			Adkomst fra offentlig veg								0
			Informasjonstavle om allmenningskai								0
Hovedmolo		1	Noe utgraving og hull i utside mot nordøst, fylling ved landfeste. Nordvesten er hard i on	Legge tilbake stein i fylling (maskin må transporteres med ferge/arbeidsbåt.	RS		100 000			0	0
Murt molo / vei		1	Tetting av øverste fuger begge sider. Rekkverk repareres. Ramper mot sideterreng må plastres.	Noe lokal utbedring. (Betong må transporteres med ferge)	m3	5	10 000			50 000	50 000
			Det støpes et nytt dekke med ramper på topp hele molo /bru	10-15 m ³ betong (betong må transporteres med ferge.)	m3	20	10 000			200 000	200 000
			Nytt mer solid rekkverk.	30 m rekkverk	m	30	5 000	150 000			150 000
50506 Vik på Toftøy	1259 Øygarden							50 000	0	0	50 000
Hovedmolo		3	Utglijning i dekklag og brystvern midt på første del. Det bør tilføres nye blokker for å tette skaden. Videre er det utvasking i underkant av brystvern lengre inn som må tettes med blokker og betong.	3 blokker á 2t + ~500 kg betong	stk	10	5 000	50 000			50 000
50460 Fønnes	1264 Austrheim							55 400	0	140 000	195 400
Allmenningskai		1	Dekke overside	Støpe nytt dekke	m3	25	4 000			100 000	100 000
			Informasjonstavle om allmenningskai	Montere ny informasjonstavle	stk	1	15 000	15 000			15 000
			Leider bør settes opp / fornyes	Montere ny leder	stk	2	15 000	30 000			30 000
			Redningsmateriell bør fornyes	Montere ny redningsbøye	stk	1	10 400	10 400			10 400
Hovedmolo		1	Skade ved allmenningskai tas opp og nytt dekke støpes.	Støpe delvis nytt dekke	m3	5	4 000			20 000	20 000
			Etterfylling med betong i åpninger / sig langs betongdekket.	Lokal utbedring	m3	4	5 000			20 000	20 000
50461 Hoplandsvik	1264 Austrheim							250 400	450 000	0	700 400
Allmenningskai		1	Kaifront i tre / Fendring med gummidekk	Montere ny kaifront og fendring	m	30	6 500	195 000			195 000
			Adkomst fra offentlig veg								0
			Informasjonstavle om allmenningskai	Montere ny informasjonstavle	stk	1	15 000	15 000			15 000
			Fortøyningsfester bør fornyes	Montere nye pullerter	stk	4	35 000		140 000		140 000
			Kaifrontlist: Hjulstopper mot sider	Fjerning, levering og montering av jernbaneskiner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasr	m	20	5 000		100 000		100 000
			Leider på kai	Montere ny leder	stk	2	15 000	30 000			30 000
			Redningsmateriell på kai. Redningsbøye på stativ.	Montere ny redningsmateriell	stk	1	10 400	10 400			10 400
Vestre molo		2	Skadene foreslås å repareres med betong fyllt opp i sekker som legges i hullrommene mellom dekkblokkene. Nytt dekke støypes i de ytterste ca 9 m av moloen. Dekkblokker sikres ved eventuelt bolting før støping foretas.	Legger til grunn ca 30 m3 betong, leie av kranbil/stor gravemaskin, big bags m.m. for utstøping.	m3	30	7 000		210 000		210 000
Østre molo		1	Ingen store skader, ingen tiltak					0			0
50481 Krossvik/ Krossøy	1264 Austrheim							0	0	0	0
Hovedmolo		1	Ingen skader, ingen tiltak.					0			0
50447 Kirkevågen/ Kirkehavn	1265 Fedje							200 000	0	0	200 000
Allmenningskai			Foreligger ikke tilstandsrapport	Utarbeide tilstandsrapport.	stk	1	200 000	200 000			200 000
50448 Rognsvågen	1265 Fedje							370 000	0	0	370 000
Hovedmolo		3	Landfeste: Etablere ny fylling og kjørbart molodekke på indre del.	20 m ³ fylling + dekke.	m3	30	4 000	120 000			120 000
			Dekklag utside, brystvern, molodekke: Stor skade ved molohode. Dekklag må reetablere og nytt dekke støpes på skadestedet. Blokkstørrelse beregnes på nytt. Sjekk fundament på sjøbunnen.	10 - 30 m ³ á 2 - 10 t blokker + 10 m ² betongdekke	m3	45	5 000	225 000			225 000
			Hull i dekklaget må tettes. Nye blokker tilføres og sikres. Blokkstørrelse beregnes på nytt og design på landfeste vurderes	5m ³ á 1 - 5t blokker	stk	5	5 000	25 000			25 000
50449 Æskjær/Storemark	1265 Fedje							15 000	0	220 000	235 000
Allmenningskai		1	Kaifront i tre / Fendring med gummidekk	Fjerning, levering og montering av jernbaneskiner til brakett med låsebrikke, inklusiv tilpasr	m	20	5 000			100 000	100 000
			Informasjonstavle om allmenningskai	Montere ny informasjonstavle	stk	1	15 000	15 000			15 000
Lyngskjæret -Æskjæret molo		1	Blokk i brystvernet ved nordre ende bør legges på plass og festes. Evt. betongdekke.	1 stk á 1T, evt. betongdekke	m3	15	4 000			60 000	60 000
			En mindre stein ute av muren. Bør tettes med stein og /eller betong. + Supplere blokker i topp.	5 blokker á 100 kg	stk	7	5 000			35 000	35 000
Æskjæret molo		1	To utfall av blokker, en i topp ved landfeste og en seget i bunnen. Bør etter hvert legges på plass og tettes.	2-4 blokker	stk	5	5 000			25 000	25 000
50521 Moldøysundet	1265 Fedje							0	0	0	0
Hovedmolo		1	Ingen store skader, ingen tiltak					0			0