



Prosjektnummer 170247

**1. Prosjekt**

Prosjektnavn	Låvetak Lygre		
Adresse	Lygresvegen 399	G.nr./b.nr.	121/2
Kommune	Fusa	Fylke	Hordaland

**2. Søker**

Navn	Dag Kyrre Lygre
Adresse	Lygresvegen 399
Postnr./sted	5646 Nordtveitgrend

**3. Arbeidet ble utført av (arbeidsansvarlig)**

Søker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Eier		Navn, adresse
Frivillige	<input checked="" type="checkbox"/>	David Woodland, 5637 Ølve. Rune Larsen (far til søker), Kim Solheim, 6963 Dale i Sunnfjord, Kai-Asle Grimelid Birkeland, 6984 Stongfjorden.
Arkitekt		
Håndverker	<input checked="" type="checkbox"/>	Byggmester Haakon Kvestad AS, 5776 Nå. Tømrer Sindre Synnevåg, Stussvik, 5637 Ølve
Andre		

**4. Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring**

Arbeidet med rehabilitering av helletaket på løa vart utført våren og sommaren 2017. Vi hadde eit godt samarbeid med Håkon Kvestad og karane hans. Dei tok seg av merking og demontering av taksteinen, medan vi tok imot, køyde vekk og tilrettela. Då dei reiste tok vi over riving av troene og vindskiene, slik at berre sperrene stod att. Dei var i betre forfatning enn vi frykta. Vi skifta ut 2 sperrar, desse vart skorne på eiga sag og forma slik originalane var. Taket hadde også sige mot midten, slik at det var behov for litt oppretting. Dette gjorde vi ved å fore på sperrene på toppen, slik at det ikkje vart synleg på innsida. I byrjinga av juni la vi nytt undertak, med heimeskorne bord rett på sperra, og takpapp oppå. Arbeidstimar og materialkostnader i denne perioden er ikkje tekne med i rekneskapen, då arbeidet med undertak ikkje var gitt tilskot til. Før fellesferien kom Kvestad karane tilbake og la opp taksteinen att. På vestsida var det behov for å skifte ein underliggar og ein eller to store takstein. Desse fann vi på garden, deriblant eit hagebord. Antageleg restar frå opphaveleg taklegging. Underliggaren vart hogd til av ein av dei øydelagde hellene. På austsida mangla det noko Stein mot sløySEN der arken vart bygd på 80-talet. Det vart også øydelagd noko Stein ved demonering. Det vart difor bestemt å samle all steinen frå begge sider av arken på austsida, for å lage ei komplett side. Den andre sida, som var den minste, vart det bestemt brukt firkantskifer, som låg på garden. Det var restar frå eit takbyte på det endå eldre våningshuset på nabogarden. Siste justering av oppretting av taket vart gjort ved hellelegginga, der små klossar vart lagde under troene mot midten og øvst på taket. Vindskiene og sluttflukking gjorde vi sjølv. Det var behov for å sage nye breiare vindskier. Maling vert utført 2018, og er ikkje teke med.

**5. Faglig kvalifisert kontroll av prosjektet ble utført av (Navn, tittel, adresse, telefon)**

Egenerklæring	Dag Kyrre Lygre, Lygresvegen 399, 5646 Nordtveitgrend. Tlf: 48249418
Privat fagperson	
Konsulentfirma	
Kommunal fagmann	
Antikvarisk myndighet	
Annen	

**7. Regnskap og revisjon utført av**

Navn	Dag Kyrre Lygre
Adresse	Lygresvegen 399
Stilling	Innehavar

**8. Forklaring til regnskap - innsparinger/avvik i forhold til søknaden**

Sjå vedlegg 1 for timeliste og rekneskap.

Vi hadde mykje eigeninnsats i dette prosjektet. Kvestad AS har gjort ei vurdering av fordeling av verdi av utført arbeid mellom dei og oss. Denne viser høgare verdi av utført eigeninnsats enn det timelista viser, men vi har forholdt oss til 200,- time. Vi var også heldige å få tilskot frå Smil, og noko frå innovasjon Norge. Desse to tilskota dekkjer også arbeid og material til undertak, som ikkje er tekne med i denne rekneskapen. Det vert difor litt misvisande høg finansiering, men det er vanskeleg å gjere ein fordeling / avkorting av desse tilskota i forhold til kva som er undertaksarbeid, og kva som er restaureringsarbeid. Har difor ført opp heile tilskotet på inntektssida.

**9. Vedlegg**

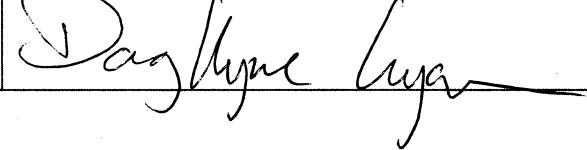
Nr.

Vurdering fra faglig antikvarisk myndighet	
Revisjonsberetning/faktura/bilag	2
Fotodokumentasjon	3
Detaljert beskrivelse av utført arbeid	
Rapport fra utførende håndverkere eller konsulenter	
Annet	

**10. Signatur**

Sted, dato

Underskrift

Lygre, 11/5 2018	
------------------	--